
Wichtige Informationen

Korrekturen am Benutzerhandbuch

Wenn das Gerät als eigenständiger Vorverstärker genutzt wird, ist der Digitaleingang (**DIGITAL IN**) deaktiviert.

Windows-Treiber

- Die mit dem Gerät gelieferte Version von Cubase LE 5 ist nicht kompatibel mit Windows XP Professional x64.
- Um das US-800 mit Windows XP Professional x64 zu nutzen, müssen Sie den Treiber auf andere Weise installieren, als im Benutzerhandbuch beschrieben. (Führen Sie NICHT die Datei *setup.exe* auf der mitgelieferten CD-ROM aus.) Um den Treiber für Windows XP Professional x64 zu installieren, führen Sie die Schritte auf dem separaten Blatt mit der Überschrift „Besonderes Installationsverfahren für Windows XP Professional x64“ aus.

Treiber für Mac OS X

- Der Treiber für Mac OS X ist nicht kompatibel mit Mac OS X 10.5.
- Um die mit dem Gerät gelieferte Version von Cubase LE 5 auf einem Mac zu nutzen, müssen Sie einen Patch von der Website der Steinberg Media Technologies GmbH herunterladen. Einzelheiten finden Sie unter folgender Adresse:

http://www.steinberg.net/index.php?id=downloads_cle5&L=1

Bekannte Probleme

Windows-Treiber

- Wenn Cubase LE 5 geöffnet ist, kann es vorkommen, dass der Computer beim Herstellen oder Trennen der USB-Verbindung oder der Stromversorgung einen Neustart ausführt. Vermeiden Sie es deshalb, diese Verbindungen herzustellen oder zu trennen, während Cubase LE 5 ausgeführt wird.
- Das US-800 wird nur am selben USB-Anschluss erkannt, mit dem es während der Treiberinstallation verbunden war. Verbinden Sie das US-800 mit demselben USB-Anschluss, den Sie während der Installation genutzt haben.
- Wenn während des Starts von Cubase LE 5 ein MIDI-Befehl vom US-800 an den Computer gesendet wird, kann dies dazu führen, dass der Computer einen Neustart ausführt. Um dies zu vermeiden, ist es empfehlenswert, den **MIDI IN**-Anschluss nicht zu nutzen, während Sie Cubase 5 LE aufrufen.

Treiber für Mac OS X

- Der Treiber ist nicht kompatibel mit dem Energiesparmodus von Macintosh-Computern. Deaktivieren Sie den Energiesparmodus, wenn Sie das US-800 nutzen.
- Die Voreinstellung für *SOLO MODE* auf dem Kontrollfeld sollte *Mix* sein, sie ist jedoch *Exclusive*. Wenn Sie also mehrere Kanäle gleichzeitig vorhören wollen, müssen Sie die Einstellung nach der Treiberinstallation oder nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen selbst ändern.
- Der linke und rechte *MASTER*-Kanal auf den verschiedenen Registerkarten des Kontrollfelds sollten standardmäßig gekoppelt sein, sie sind jedoch unabhängig voneinander verstellbar. Wenn Sie das Kanalpaar gemeinsam bedienen wollen, müssen Sie die Einstellung

nach der Treiberinstallation oder nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen selbst ändern.

- Die *Audio-MIDI-Konfiguration* von Mac OS X enthält die Abtastraten 176,4 kHz und 192 kHz, mit denen das US-800 nicht kompatibel ist. Wählen Sie deshalb nicht die Einstellung *176,4 kHz* oder *192 kHz*.