

## Aktuelle Versionen

Betreiben Sie das Gerät immer mit der neuesten Firmwareversion. Diese finden Sie auf der deutschsprachigen Website von Tascam unter <https://tascam.de/downloads/CD-RW900SX>.

Aktuelle Versionen:

- System-Firmware: v1.01 (aktualisiert von v1.00)
- Laufwerks-Firmware: T.4A (keine Aktualisierung)

## Version 1.01 (15. April 2024)

### ■ Verbesserung

Wenn der Abtastratenwandler (SRC) eingeschaltet ist und digitale Eingangssignale mit einer anderen Abtastrate als 44,1 kHz aufgezeichnet werden, treten nun etwa 20 Sekunden nach Beginn der Aufnahme keine Geräusche mehr in der Aufnahme auf.

### Anmerkung

- *Um das digitale Eingangssignal zu stabilisieren, kann es einige Zeit dauern, bis das Gerät in Aufnahmebereitschaft geht. Währenddessen wird Clock Check auf dem Display angezeigt.*
- *Das Eingangssignal (INPUT SELECT) und die Einstellungen des Abtastratenwandlers (SRC) lassen sich während der Aufnahmebereitschaft nicht ändern.*

## Die Firmwareversion überprüfen

Bevor Sie die Firmware aktualisieren, prüfen Sie bitte, welche Versionen aktuell in Ihrem Gerät installiert ist:

1. **Halten Sie die Tasten ESCAPE und ◀◀ am Gerät gedrückt, während Sie es einschalten.**  
Halten Sie die Tasten so lange gedrückt, bis Versionsnummern erscheinen.
2. **Wählen Sie mit dem Rad entweder SYS Ver xx.xx (System-Firmware) oder DRV Ver xx.xx (Laufwerks-Firmware) aus, und drücken Sie auf das Rad.**  
Wenn die hier angezeigte Version gleich oder neuer ist als die Update-Version, ist keine Aktualisierung erforderlich. Andernfalls führen Sie die Schritte im folgenden Abschnitt aus.

## Die Firmware aktualisieren

Die Firmware des CD-RW900SX können Sie mithilfe einer CD aktualisieren. Halten Sie eine leere CD-R oder CD-RW bereit.

### Wichtig

*Schalten Sie den Recorder während der Aktualisierung nicht aus. Andernfalls können Schäden an der Firmware entstehen, die ein erneutes Aktualisieren und den Normalbetrieb unmöglich machen.*

### ■ Datei herunterladen

Laden Sie die neueste Firmware von der deutschsprachigen Tascam-Website unter <https://tascam.de/> herunter.

Falls die heruntergeladene Datei in einem Archivformat (z. B. ZIP) vorliegt, entpacken Sie sie.

### ■ Die entpackte Datei auf eine Daten-CD brennen

Schreiben Sie die entpackte Datei auf eine Daten-CD. (Der Dateiname der Firmware v1.01 lautet „RW900SX\_0101.MOT“). Erstellen Sie die CD-R/CD-RW im Format ISO 9660 Level 1 (MS-DOS-kompatibel) und wählen Sie das Disc-at-once-Verfahren aus (dabei wird die CD abgeschlossen).

### ■ Die Firmware aktualisieren

1. **Halten Sie die Tasten STOP, RECORD und SYNC REC gleichzeitig gedrückt, während Sie das Gerät einschalten. Halten Sie die Tasten so lange gedrückt, bis auf dem Display ein Aktualisierungsdialog angezeigt wird.**
2. **Wählen Sie die Option Sys Update? aus, und drücken auf das Rad, um zu bestätigen.**  
Eine eventuell vorhandene CD im Gerät wird automatisch ausgegeben, und auf dem Display erscheint der Hinweis Disc Set.
3. **Legen Sie die Aktualisierungs-CD ein.**  
Während der Recorder die CD überprüft, wird auf dem Display File Check angezeigt.  
Sobald der Recorder eine gültige Aktualisierungsdatei erkennt, werden die aktuelle und die neue Versionsnummer auf folgende Weise angezeigt: xx.xx → yy.yy.
4. **Drücken Sie erneut auf das Rad, um die Aktualisierung zu starten.**  
Während des Vorgangs wird auf dem Display die Nummer des aktuell geschriebenen Flash-ROM-Sektors angezeigt.  
Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint die Meldung Complete (Fertig) auf dem Display und die CD fährt heraus.
5. **Nehmen Sie die Aktualisierungs-CD heraus, und schalten Sie das Gerät danach aus.**

### Anmerkung

*Wenn es sich um Firmware für einen anderen Gerätetyp handelt, erscheint die Meldung Fail auf dem Display und die Aktualisierung ist nicht möglich.*

6. **Gehen Sie wie oben unter „Die Firmwareversion überprüfen“ beschrieben vor und prüfen Sie, ob nun die aktualisierte Firmwareversion angezeigt wird.**  
Damit ist die Aktualisierung abgeschlossen.